# **OSC**

## Analysegerät zur Restsauerstoffbestimmung in Gasen V1.1

© copyright 1998 - 2017 by pi

## **Inhaltsverzeichnis**

1	OSC		.4
11	ALL	GEMEINE INFORMATIONEN	4
1	11	Messprinzin	4
1	12	Messgase	4
1	13	Durchflussmesser	4
1	1.5	Analogausgang	' ⊿
1.	1.7	Digitalgusgänge	5
1.	1.5	Dignatausgunge	5
1.	1.0	Redianung	5
1.	1./	Dealenung	5
1.	1.0 Tro		5
1.2	TECI	INISCHE DATEN	.0
1.5	OPTI	ONALE SCHNITISTELLE (KS-232 ODER KS-422)	./
1.	3.1	Pinbelegung	./
1.4	GER	ÄTEÜBERSICHT	.8
1.5	MEN	ÜSTRUKTUR	.9
1.	5.1	Hauptanzeige	0
	1.5.1.1	Anzeigewert: O <sub>2</sub> -Messwert (O <sub>2</sub> )	10
	1.5.1.2	Anzeigewert: EMK-Spannung (EMK)	10
	1.5.1.3	Anzeigewert: Sondentemperatur (TEMP)	10
	1.5.1.4	Auswahl: $O_2$ -Wertanzeige ( $O_2$ -Wert).	10
1	1.5.1.5	Auswani: OSC-Menuanzeige (Menu).	11
1.	3.2	USC-Menuality Cardon a Cost	1
	1.5.2.1	Auswahl: Sondenoliset.	11
	1.5.2.2	Auswahl: Konfiguration	11
	1.5.2.5	Auswahl: Infoanzaiga (Info)	12
1	5 3	Ausgangsparamater	12
1.	1531	Auswahl: Stromausgangswerte (Analogausgang)	12
	1532	Auswahl: Grenzwerte	12
1	5 4	Konfiguration (codegesichert)	12
1.	1541	Auswahl: Digitalausgange	13
	1542	Auswahl: Stromabgleich	14
	1.5.4.3	Auswahl: Vergleichstemperatur	14
	1.5.4.4	Auswahl: Neuer Konfigcode	15
	1.5.4.5	Auswahl: Sprachauswahl	15
1.	5.5	Infoanzeige	5
	1.5.5.1	Auswahl: Service (codegesichert)	16
1.	5.6	Digitalausgänge	6
	1.5.6	.1.1 Zuordnung der Digitalausgänge [KEINE]	17
	1.5.6	.1.2 Zuordnung der Digitalausgänge [OW>O <sub>2</sub> >UW]	17
	1.5.6	.1.3 Zuordnung der Digitalausgänge [OG>O <sub>2</sub> >=OW]	17
	1.5.6	.1.4 Zuordnung der Digitalausgänge [UW>=O <sub>2</sub> >UG]	17
	1.5.6	.1.5 Zuordnung der Digitalausgänge [OG>O <sub>2</sub> >=OW oder UW>=O <sub>2</sub> >UG]	17
	1.5.6	1.6 Zuordnung der Digitalausgänge $[O_2 \ge OG]$	18
	1.5.6	1.1./ Zuoranung der Digitalausgange $[U_2 \le U_3]$	18
	1.5.6	1.0 Zuordnung der Digitalausgänge $[D_2 \ge 00 \text{ oder } U_2 \le 00]$	1ð 19
16	1.3.0 W/		10
1.0	W Al	CUNUS- I KUFANLEHUNG USU	19
1./	ERSA	AIZTEILLISTE USU 19	9

## <u>Abbildungsverzeichnis</u>

Abbildung 1: Folientastatur	5
ABBILDUNG 2: CURSORPOSITIONEN A) BIS F)	5
ABBILDUNG 3: GERÄTEFRONTANSICHT	8
Abbildung 4: Geräterückansicht	8
Abbildung 5: Menüstruktur	9
Abbildung 6: Hauptanzeige	10
Abbildung 7: O <sub>2</sub> -Wertanzeige	10
Abbildung 8: OSC-Menüanzeige	11
ABBILDUNG 9: SONDENOFFSET	11
Abbildung 10: Ausgangsparameter	12
Abbildung 11: Stromausgangswerte	12
Abbildung 12: Grenzwerte	13
ABBILDUNG 13: CODESICHERUNG FÜR KONFIGURATION	13
Abbildung 14: Konfiguration	13
Abbildung 15: Stromabgleich	14
ABBILDUNG 16: STROMAUSGANG 0/4 - 20MA (BÜRDE MAX. 500 OHM)	14
Abbildung 17: Vergleichstemperatur	14
Abbildung 18: Neuer Konfigcode	15
Abbildung 19: Sprache	15
Abbildung 20: Infoanzeige	15
Abbildung 21: Codesicherung für Service	16
Abbildung 22: Digitalausgänge	16
Abbildung 23: Digitalausgang 1 - 3	16
ABBILDUNG 24: ZUORDNUNG [KEINE]	17
ABBILDUNG 25: ZUORDNUNG [OW>O <sub>2</sub> >UW]	17
ABBILDUNG 26: ZUORDNUNG [OG>O <sub>2</sub> >=OW]	17
ABBILDUNG 27: ZUORDNUNG [UW>=O <sub>2</sub> >UG]	17
ABBILDUNG 28: ZUORDNUNG [OG>O <sub>2</sub> >=OW ODER UW>=O <sub>2</sub> >UG]	17
ABBILDUNG 29: ZUORDNUNG [O <sub>2</sub> >=OG]	18
Abbildung 30: Zuordnung [O <sub>2</sub> <=UG]	18
ABBILDUNG 31: ZUORDNUNG [O <sub>2</sub> >=OG ODER O <sub>2</sub> <=UG]	18
ABBILDUNG 32: ZUORDNUNG [FREIGABE]	18

## 1 <u>OSC</u>

## 1.1 <u>Allgemeine Informationen</u>

#### 1.1.1 Messprinzip

Bei dem OSC-Gerät handelt es sich um ein Analysegerät zur Restsauerstoffbestimmung in Gasen. Das Gerät ermöglicht die Messung des Sauerstoffpartialdruckes in verschiedenen Atmosphären mit Hilfe eines Festkörperelektrolyten aus stabilisiertem Zirkondioxid (Zirkoniumsonde). Stabilisiertes Zirkondioxid ist ein Sauerstoffionenleiter mit einer Überführungszahl für Sauerstoffionen praktisch gleich 1. Die Ionenleitung nimmt erst bei einer Temperatur von etwa 600°C für die praktische Anwendung interessante Werte an. Durch den Ofen und einen an der Zirkoniumsonde befindlichen Temperaturfühler wird die Temperatur der Sonde konstant auf 735°C gehalten. Herrschen bei diesen Temperaturen auf beiden Seiten des Festelektrolyten verschiedene Sauerstoffpartialdrücke, so entsteht nach Nernst eine Spannung (elektromotorische Kraft, EMK). Ist einer dieser Partialdrücke bekannt, so enthält die Beziehung neben dem unbekannten Sauerstoffpartialdruck nur noch bekannte oder messbare Größen. Als Bezugssauerstoffpartialdruck wird der O<sub>2</sub>-Partialdruck der Luft herangezogen. Das zu messende Gas strömt mit Hilfe einer eingebauten Pumpe als konstanter Strom durch ein Festkörperelektrolytrohr. Die Spülung des Rohres von außen durch Luft erfolgt durch Konvektion. Die Spannung wird mit zwei Platinelektroden abgegriffen und entsprechend zum O2-Wert umgerechnet.

#### 1.1.2 Messgase

An das zu messende Gas wird nur die Bedingung gestellt, dass es keine festen Bestandteile enthält, die die Zuleitung, Pumpe, Durchflussmesser oder Festelektrolytsonde verstopfen können. Solche Verunreinigungen oder große Mengen Wasserdampf müssen mit einem Filter vor dem Gerät abfangen werden. Ein Einfluss der Messgase auf die Platinelektrode hat sich nicht gezeigt, obwohl theoretisch eine "Vergiftung" der Elektroden durch verschiedene Komponenten (Kohlenstoff, Schwefel) möglich wäre. Da aber quasi stromlos gemessen wird, zeichnet sich die Anordnung durch eine große Unempfindlichkeit gegen Verunreinigungen aus.

Enthält das Messgas Bestandteile, die bei der Sondentemperatur von 735°C mit dem Sauerstoff reagieren, wie es z.B. für Wasserstoff oder Kohlenmonoxid zutrifft, so ist damit zu rechnen, dass ein Teil des im Messgas vorhandenen Sauerstoffes durch diese Reaktionen verbraucht wird. Für im Verhältnis zur Menge des Sauerstoffgehaltes kleine Anteile reduzierender Gase, kann dies in den meisten Fällen vernachlässigt werden.

Enthält das Messgas Bestandteile, die bei der Sondentemperatur in reduzierende Gase zerfallen (z.B. organische Dämpfe), so empfiehlt es sich, das Messgas vor dem Eintritt in das OSC-Gerät durch eine Kühlfalle zu leiten. Damit können derartige Dämpfe im allgemeinen quantitativ entfernt oder in ihrem Anteil soweit reduziert werden, dass die Messung des Sauerstoffgehaltes nicht mehr wesentlich beeinflusst wird.

#### 1.1.3 Durchflussmesser

Der Durchflussmesser ermöglicht die Regulierung des Gasstromes. Der Durchfluss sollte auf ca. 5 l/h eingestellt werden um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Größere Durchflussgeschwindigkeiten können zu Veränderungen der Druck- und Temperaturverhältnisse in der Messzelle führen. Bei kleineren Durchflussgeschwindigkeiten reagiert die Messzelle bei einer Änderung der Zusammensetzung des Messgases mit einer gewissen Verzögerung.

Stehen nur kleine Mengen des zu messenden Gases zur Verfügung, so sollte die Verbindung von Gasraum zum Gerät so kurz wie möglich gehalten werden.

#### 1.1.4 Analogausgang

Das OSC-Gerät ist mit einem 0/4 - 20mA Stromausgang ausgerüstet. Das Messergebnis wird als Analoggröße linear zwischen zwei freiprogrammierbaren Werten, mit Hilfe eines 12 Bit D/A-Wandlers, aufgelöst. Das Analogsignal steht an der rückwärtigen 5 pol. DIN-Buchse zur Verfügung und kann z.B. zur Protokolierung von Messergebnissen über einen längeren Zeitraum auf einen Schreibereingang gegeben werden.

## 1.1.5 Digitalausgänge

Das OSC-Gerät kann optional mit einer Relaisausgangskarte ausgerüstet werden. Die 3 Relaisausgänge können frei den freiprogrammierbaren Grenzen, Warnungen oder der Freigabe zugeordnet werden.

## 1.1.6 Netzausfallsicherer Speicher

Sämtliche Beriebsparameter werden netzausfallsicher gespeichert und stehen nach dem Einschalten des Gerätes wieder zur Verfügung.

#### 1.1.7 Bedienung

Um das im Grafikdisplay dargestellte Menü bedienen zu können, steht dem Anwender die Folientastatur zur Verfügung. Die Tastatur umfasst 5 Tasten (s. Abbildung 1).

#### Abbildung 1: Folientastatur



Mit den Tasten "PFEIL-LINKS", "PFEIL-RECHTS", "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB", kann im Auswahlmodus der Auswahl-Cursor im Grafikdisplay gesteuert werden. Es stehen bis zu 6 mögliche Cursorpositionen zur Verfügung (s. Abbildung 2).



	<beispielanzeige></beispielanzeige>
 f)	
e) d)	
с)	
a)	b)

Je nach Anzeigeart ist es möglich die entsprechenden Menüpunkte oder editierbaren Werte anzuspringen. Mit der Bestätigung durch die ENTER-Taste wird entweder in ein anderes Menü gewechselt (Untermenü oder ZURÜCK wurde bestätigt), in den Editiermodus gewechselt (editierbarer Wert wurde gewählt) oder es wird vom Editiermodus zurück in den Auswahlmodus zurückgeschaltet (editierter Wert wurde durch ENTER übernommen).

Befindet man sich im Editiermodus, so wird dies durch den Edit-Cursor dargestellt. Ein editierbarer Wert kann im Editiermodus durch die Tasten "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB", erhöht oder verringert werden. Wird die jeweilige Taste kurz betätigt, so wird immer die niederwertigste Stelle des Wertes verändert. Durch längeres Halten der Taste wird die Kaskaden-Steuerung aktiviert. Dies bedeutet, dass zu Beginn die niederwertigste Stelle editiert wird. Erfolgt bei gehaltener Taste eine Änderung der nächsthöheren Potenz, so wird diese weiter editiert. Diese Kaskade läuft durch alle, je nach Typ des Wertes vorhandenen Potenzen.

#### 1.1.8 Hinweis

Es ist zu beachten, dass das OSC-Gerät keinen starken Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Diese könnten unter Umständen eine Zerstörung der Zirkoniumsonde zur Folge haben.

Gerade bei höheren Temperaturen (Betriebstemperatur 735°C) ist die Zirkoniumsonde sehr empfindlich. Nach dem Betrieb sollte das OSC-Gerät mindestens 30 - 60 Minuten lang abkühlen, bevor es transportiert wird.

## 1.2 <u>Technische Daten</u>

•	Messbereich (O <sub>2</sub> ):	10 <sup>-22</sup> % (10 <sup>-24</sup> ) bis 100% (1)
•	Anzeigebereiche (automatische Umschaltung):	1,00 E-24 bis 9,99 E-07 1,00 PPM bis 9990 PPM 1,00 % bis 100 %
•	Auflösung der Anzeigebereiche:	0,01 pro Bereich (1,00 E-24 bis 9,99 E-07)0,01(1,00 PPM bis 9,99 PPM)0,1(10,0 PPM bis 99,9 PPM)1(100 PPM bis 999 PPM)10(1000 PPM bis 9990 PPM)0,01(1,00 % bis 9,99 %)0,1(10,0 % bis 100 %)
•	Messstreuung:	max. ±2mV
•	Analogausgang:	Stromausgang0/4 - 20mAAuflösung12 BitBürde max.500 Ohm
•	Digitalausgänge:	3 x 230V / 2A
•	LCD-Grafikdisplay (mit Hintergrundbeleuchtung	): Auflösung 128 x 64 Pixel Abmessungen 70mm(B) x 35mm(H)
•	Sensor:	Zirkoniumsonde (Platinelektroden) mit Ofen
٠	Durchflussmesser mit Regelventil:	0 - 10 l/h (Einstellung 5 l/h)
•	Messgasanschlüsse:	4mm VA-Rohr (19"-Einschub rückseitig) (Tischgerät und Servicekoffer frontseitig)
•	Folientastatur:	
•	Spannungsversorgung:	230VAC / 50Hz / 200VA
•	Ein/Aus-Schalter:	Kippschalter
•	Gehäuse/Bauformen:	19 <sup>°°</sup> -Einschub Tischgerät Servicekoffer Wandgehäuse
•	Optionale Schnittstelle:	RS-232 oder RS-422 zur zyklischen Ausgabe der Messwerte "EMK", "Temperatur" und "O2-Wert" Ausgabeformat: 9600, 8, N, 1 (ohne Handshakes)

#### **ACHTUNG:**

Das OSC Analysegerät zur Restsauerstoffbestimmung in Gasen ist nicht TÜV-Geprüft. Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen.

## 1.3 Optionale Schnittstelle (RS-232 oder RS-422)

Das Sauerstoffgerät OSC-II kann optional mit einer seriellen Schnittstelle zur zyklischen Ausgabe der Messwerte "EMK", "Temperatur" sowie "O2-Wert" ausgerüstet werden. Der Ausgabezyklus beträgt dabei 60s. Wenn Sie einen anderen Zyklus benötigen, dann bitte mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Dabei werden diese Messwerte mit folgenden Parameter ausgegeben:

Baudrate:	9600
Anzahl Datenbits:	8
Parität:	Keine
Anzahl Stopbits:	1
Handshake:	Keine
Emulation:	VT100J

Die Messwerte können dann zum Beispiel mit einem Terminalprogramm "Hyperterminal" am PC dargestellt werden.

02	=	21,8	00
EMK	=	+0,0625	mV
Temp	=	735	°C

Bei einem Wechsel des Messbereichs des O2-Werts ändert sich die Einheit entsprechend. Diese Option sollte bei der Gerätebestellung mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist möglich, dazu muss aber das Gerät ins Werk eingeschickt werden.

#### 1.3.1 Pinbelegung

Pin-Nr	Bezeichnung RS-232	Bezeichnung RS-422
1	N.C.	N.C.
2	RxD	N.C.
3	TxD	N.C.
4	N.C.	Rx+
5	GND	Rx-
6	N.C.	N.C.
7	N.C.	N.C.
8	N.C.	Tx+
9	N.C.	Tx-

## 1.4 Geräteübersicht

Abbildung 3: Gerätefrontansicht



Abbildung 4: Geräterückansicht

<ul> <li>Arbeit (Freigabe)</li> <li>Mittel Relais 1</li> <li>Ruhe 220V / 2A</li> </ul>	Stromausgang 0/4 - 20 mA	Eingang O	Netzanschluss 230 VAC 200 VA
<ul> <li>Arbeit (Obere Grenz</li> <li>Mittel Relais 2</li> <li>Ruhe 220V / 2A</li> </ul>	ze) Bürde max. 500 Ohm $0$ $0$ $0$ $0$ $5$ $(-)$ $(+)$	Messgas	
<ul> <li>Arbeit (Untere Gren</li> <li>Mittel Relais 3</li> <li>Ruhe 220V / 2A</li> </ul>	rze) #900197	Ausgang O	

## 1.5 Menüstruktur

Abbildung 5: Menüstr	uktur			
Наир	tanzeige		Kapitel 1.5.1	Seite 10
	O <sub>2</sub> -Wertanze	lige	Kapitel 1.5.1.4	Seite 10
	OSC-Menüanz	zeige	Kapitel 1.5.2	Seite 11
		Sondenoffset	Kapitel 1.5.2.1	Seite 11
	Aus	gangsparameter	Kapitel 1.5.3	Seite 12
		→ Stromausgangswerte	Kapitel 1.5.3.1	Seite 12
		Grenzwerte	Kapitel 1.5.3.2	Seite 12
		Konfiguration bodegesichert)	Kapitel 1.5.4	Seite 13
		Digitalausgänge	Kapitel 1.5.4.1	Seite 13
		→ Stromabgleich	Kapitel 1.5.4.2	Seite 14
		→ Vergleichstemperatur	Kapitel 1.5.4.3	Seite 14
		Neuer Konfigcode	Kapitel 1.5.4.4	Seite 15
		Sprache	Kapitel 1.5.4.5	Seite 15
		Info	Kapitel 1.5.5	Seite 15
		→ Service (codegesichert)		Seite 16

### 1.5.1 Hauptanzeige

#### Abbildung 6: Hauptanzeige

	OSC-II
O <sub>2</sub>	= XXXX XXXX
EMK	$= \pm XXXXXX mV$
TEMP	= XXX °C
MENÜ	O <sub>2</sub> -WERT

#### 1.5.1.1 Anzeigewert: O<sub>2</sub>-Messwert (O<sub>2</sub>)

1,00 E-24 b 1,00 PPM b 1,00 % b	is 9,99 E-07 bis 9990 PPM bis 100 %	
0,01 pro Ber 0,01	eich (1,00 E-24 (1.00 PPM	bis 9,99 E-07) bis 9.99 PPM)
0,1	(10,0 PPM	bis 99,9 PPM)
1	(100 PPM	bis 999 PPM)
10	(1000 PPM	bis 9990 PPM)
0,01	(1,00 %	bis 9,99 %)
0,1	(10,0 %	bis 100 %)
	1,00 E-24 b 1,00 PPM b 1,00 % b 0,01 pro Berr 0,01 0,1 1 10 0,01 0,1	1,00 E-24 bis       9,99 E-07         1,00 PPM bis       9990 PPM         1,00 % bis       100 %         0,01 pro Bereich (1,00 E-24       0,01         0,01       (1,00 PPM         0,1       (100 PPM         10       (100 PPM         10       (1000 PPM         0,01       (1,00 %         0,01       (1,00 %         0,01       (10,0 %

#### **ACHTUNG:**

Bei einer Sondentemperatur < 650 °C wird "TEMP LOW" angezeigt, da die Zirkoniumsonde erst ab einer Temperatur von ca. 600°C brauchbare Werte liefert!

#### 1.5.1.2 Anzeigewert: EMK-Spannung (EMK)

EMK-Spannung der Sonde (mit eingerechneter Sondenoffsetspannung, s. Kapitel 1.5.2.1 Auswahl: Sondenoffset). Aus dieser Spannung (elektromotorische Kraft, EMK ), der Sondentemperatur und der Klemmentemperatur wird der O<sub>2</sub>-Messwert berechnet.

#### 1.5.1.3 Anzeigewert: Sondentemperatur (TEMP)

Aktuelle Temperatur der Sonde (mit eingerechneter Klemmentemperatur für Temperaturkompensation). Die Zirkoniumsonde wird durch einen Ofen und eine entsprechende Heizungsregelung konstant auf einer Temperatur von 735°C gehalten.

#### 1.5.1.4 Auswahl: O<sub>2</sub>-Wertanzeige (O<sub>2</sub>-Wert)

Wie in Abbildung 7 als Platzhalter (X) dargestellt, wird hier der aktuelle  $O_2$ -Wert und die entsprechende Einheit in einer größeren Schriftart angezeigt, so dass er auch von einigen Metern Entfernung gut ablesbar ist.

#### Abbildung 7: O<sub>2</sub>-Wertanzeige

O <sub>2</sub> -WERT			
XXXX	XXXX		
ZURÜCK			

#### 1.5.1.5 Auswahl: OSC-Menüanzeige (Menü)

Wird die Auswahl "Menü" bestätigt, so gelangt man in die OSC-Menüanzeige. Dort können verschiedene Untermenüpunkte ausgewählt werden (s. Kapitel 1.5.2 OSC-Menüanzeige).

#### 1.5.2 OSC-Menüanzeige

In der OSC-Menüanzeige stehen verschiedene Untermenüpunkte zur Verfügung. Mit diesen Untermenüpunkten kann das OSC-Gerät und dessen Betrieb konfiguriert werden.

#### Abbildung 8: OSC-Menüanzeige

OSC-MENÜ	
	-
SONDENOFFSET	
AUSGANGSPARAMETER	
KONFIGURATION	
	-
ZURÜCK INFO	

#### 1.5.2.1 Auswahl: Sondenoffset

Das OSC-Gerät wurde bei der Herstellung und anschließender Prüfung auf seine Linearität hin abgeglichen und geprüft. Da die Zirkoniumsonde jedoch einem gewissen Alterungsprozess unterliegen kann, können sich die Empfindlichkeit und Messeigenschaften der Sonde über einen längeren Zeitraum betrachtet ändern. Dies wird durch Ablagerungen auf der Sondenoberfläche hervorgerufen. Diese Ablagerungen entstehen durch die Gase und deren Verunreinigungen. Durch entsprechende Reinigung der zu prüfenden Gase kann dieser Alterungsprozess vermieden oder zumindest verlangsamt werden.

Erfolgt eine Verschiebung des Sondenoffset, so kann dieser in diesem Menüpunkt korrigiert werden. Um den Offset der Sonde einzustellen, ist ein entsprechendes Prüfgas mit bekanntem  $O_2$ -Gehalt nötig. Der Sauerstoffgehalt des Prüfgases sollte so gewählt werden, dass er im Einsatzbereich des OSC-Gerätes liegt. Dies bringt den Vorteil, dass für die entsprechende Anwendung eine genauere Einstellung des Sondenoffset erreicht wird.

In der Anzeige "Sondenoffset" wird der aktuelle  $O_2$ -Wert und die EMK-Spannung angezeigt (s. Abbildung 9). Um den Sondenoffset zu editieren wird der Auswahl-Cursor vor den Wert "U<sub>OFF</sub>" bewegt und mit der Taste "ENTER" bestätigt. Durch Änderung des Cursortyps (Edit-Cursor) wird der Editiermodus angezeigt. Mit den Tasten "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB" kann der Wert geändert werden. Nach der Bestätigung mit "ENTER" wird der Wert übernommen und in den Auswahlmodus zurückgeschaltet (s. Kapitel 1.1.7 Bedienung).

Abbildung	9:	Sondenoffset
-----------	----	--------------

SONDENOFFSET		
О <sub>2</sub> ЕМК	=	XXXX XXXX ±XXXXXX mV
UOFF	=	±XXXX mV
ZURÜC	CK	

#### 1.5.2.2 Auswahl: Ausgangsparameter

In dieser Anzeige können die Untermenüpunkte Stromausgangswerte für den Analogausgang und die Grenzwerte für die Zuordnung der Digitalausgänge ausgewählt werden (s. Kapitel 1.5.3 Ausgangsparameter).

#### 1.5.2.3 Auswahl: Konfiguration

In der Konfiguration können durch Aufruf des entsprechenden Menüpunktes verschiedene Einstellungen, wie z.B. die Konfiguration der Digitalausgänge, Abgleich des Analogausganges, Anzeigen der Vergleichstemperatur, Auswahl der Sprache und das Einstellen eines neuen Sicherungscodes für die Konfiguration vorgenommen werden (s. Kapitel 1.5.2.3).

#### 1.5.2.4 Auswahl: Infoanzeige (Info)

In der Infoanzeige wird die Versionsnummer der Firmware sowie das Copyright angezeigt (s. Kapitel 1.5.5 Infoanzeige).

#### 1.5.3 Ausgangsparameter

Um den Betrieb des Analogausganges sowie die Grenzwerte (Zuordnung zu den Digitalausgängen) zu konfigurieren, stehen in dieser Anzeige die Untermenüpunkte Stromausgangswerte für den Analogausgang und Grenzwerte für die Zuordnung zur Verfügung (s. Abbildung 10).

#### Abbildung 10: Ausgangsparameter

AUSGANGSPARAMETER
STROMAUSGANGSWERTE GRENZWERTE
ZURÜCK

#### 1.5.3.1 Auswahl: Stromausgangswerte (Analogausgang)

Der Analogausgang kann wahlweise als 0 - 20mA oder 4 - 20mA Stromausgang betrieben werden. Wie in Abbildung 11 dargestellt, kann diese Einstellung über die Auswahl "Ausg" (Ausgang) vorgenommen werden. Dazu wird der Auswahl-Cursor auf diese Auswahl gesetzt, mit "ENTER" in den Editmodus geschaltet und mit den Tasten "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB" der Wert zwischen "0" und "4" geändert. Nach der Bestätigung mit "ENTER" wird der Wert übernommen und in den Auswahlmodus zurückgeschaltet (s. Kapitel 1.1.7 Bedienung).

Mit der Auswahl "0/4mA" und "20mA" kann der entsprechende Stromwert einem bestimmten O<sub>2</sub>-Wert zugewiesen werden. Je nach Festlegung der Werte wird der Ausgangsstrom von 0/4 - 20mA auf diesen Bereich umgerechnet und entsprechend des gemessenen O<sub>2</sub>-Wertes ausgegeben. Zur Auswahl des Wertes steht der gesamte Messbereich zur Verfügung.

#### Abbildung 11: Stromausgangswerte

STROMA	AUSGA	NGSWE	RTE
Ausg 20mA XmA	= X = =	- 20 XXXX XXXX	mA XXXX XXXX
ZURÜCI	 К		

#### 1.5.3.2 Auswahl: Grenzwerte

Bei den in Abbildung 12 dargestellten Werten handelt es sich um die verschiedenen Grenzwerte die über ein grafisches Auswahlmenü den Digitalausgängen zugeordnet werden können (s. Kapitel 1.5.6 Digitalausgänge). Den Werten "OBERE GRENZE (OG)", "OBERE WARNUNG (OW)", "UNTERE WARNUNG (UW)" und "UNTERE GRENZE (UG)" kann jeweils ein bestimmter O<sub>2</sub>-Wert zugeordnet werden. Zur Auswahl des Wertes steht der gesamte Messbereich zur Verfügung.

#### Abbildung 12: Grenzwerte

	GREN	IZWERTE	
OG	=	XXXX	XXXX
OW	=	XXXX	XXXX
UW	=	XXXX	XXXX
UG	=	XXXX	XXXX
ZURÜCK			

#### 1.5.4 Konfiguration (codegesichert)

Um die Daten der Konfiguration vor unerlaubten Zugriff zu schützen, verfügt das Konfigurationsmenü über eine Codesicherung (s. Abbildung 13). Standardmäßig ist der Code "000" eingestellt. Dieser Code kann innerhalb der Konfiguration beliebig von 000 – 999 eingestellt werden (s. Kapitel 1.5.4.4 Auswahl: Neuer Konfigcode).

#### Abbildung 13: Codesicherung für Konfiguration



Wurde der Code richtig eingegeben und bestätigt, so gelangt man in das Menü Konfiguration. In der Konfiguration können durch Aufruf des entsprechenden Menüpunktes die Digitalausgänge konfiguriert, der Analogausgang abgeglichen, die Vergleichstemperatur angezeigt und ein neuer Sicherungscode für die Konfiguration eingestellt werden.

#### Abbildung 14: Konfiguration



#### 1.5.4.1 Auswahl: Digitalausgänge

In diesem Untermenü können die Digitalausgänge angewählt und entsprechend den in Kapitel "1.5.3.2 Auswahl: Grenzwerte" eingestellten Grenzwerten bereichsspezifisch als Grafik zugewiesen werden. Des weiteren kann eine Zuordnung der Ausgänge zur Freigabe erfolgen oder keine Zuordnung eingestellt werden (s. Kapitel 1.5.6 Digitalausgänge).

#### 1.5.4.2 Auswahl: Stromabgleich

Mit der in Abbildung 15 dargestellten Auswahl kann der Endbereich des analogen Stromausganges abgeglichen und somit an die 20mA Ausgangsstrom angeglichen werden. Bei dem Abgleichswert handelt es sich um einen einheitslosen Justierwert der zwischen 0 und 999 eingestellt werden kann.

#### Abbildung 15: Stromabgleich



Da es sich bei dem Stromabgleich um einen Abgleich der Hardware handelt, ist dazu ein Strommessgerät notwendig. Dieses Messgerät ist entsprechend auf den Strommessbereich einzustellen. Die Messleitungen sind nach der in Abbildung 16 dargestellten Pinbelegung an die rückwärtige 5 pol. DIN-Buchse anzuschließen. Des weiteren muss für den Abgleich am Stromausgang der Maximalwert anliegen. Dazu sind die in Kapitel "1.5.3.1 Auswahl: Stromausgangswerte (Analogausgang)" beschriebenen Zuordnungen der Stromausgangswerte so einzustellen, dass der augenblicklich gemessene, nach Möglichkeit konstante O<sub>2</sub>-Wert den maximalen Stromausgang bewirkt. Der Justierwert (0 - 999) ist danach so zu editieren, dass der mit dem Strommessgerät gemessene maximale Ausgangsstrom dem gewünschten Stromwert (20mA) entspricht.

Um den Wert zu editieren, muss der Auswahl-Cursor mit der Taste "PFEIL-AUF" in die Zeile des Wertes gesetzt werden. Mit der Taste "ENTER" wird in den Editmodus umgeschaltet und mit "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB" wird der Wert editiert. Der editierte Wert wird mit der Taste "ENTER" bestätigt und übernommen (s. Kapitel 1.1.7 Bedienung).

#### Abbildung 16: Stromausgang 0/4 - 20mA (Bürde max. 500 Ohm)



#### **ACHTUNG:**

Der Analogausgang des OSC-Gerätes ist bei Auslieferung bereits abgeglichen. Der Stromausgang sollte nur abgeglichen werden, wenn es die Umstände erfordern. Ein Abgleich darf nur durchgeführt werden, wenn das Ausgangssignal von anderen Anwendungen abgekoppelt ist und nicht weiterverarbeitet wird. Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen.

#### 1.5.4.3 Auswahl: Vergleichstemperatur

Die hier angezeigte Vergleichstemperatur entspricht der Klemmentemperatur des OSC-Gerätes. Diese Klemmentemperatur wird als Temperaturkompensation zur Berechnung der Messwerte herangezogen.

#### **Abbildung 17: Vergleichstemperatur**



#### 1.5.4.4 Auswahl: Neuer Konfigcode

Um die Daten der Konfiguration vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, verfügt das Konfigurationsmenü über eine Codesicherung (s. 1.5.4). Standardmäßig ist der Code "000" eingestellt. Dieser Code kann in dieser Auswahl beliebig von 000 - 999 eingestellt werden (s. Abbildung 18).

#### Abbildung 18: Neuer Konfigcode

NEUER KONFIGCODE
* * * * * * * *
+
^
ZURÜCK

#### 1.5.4.5 Auswahl: Sprachauswahl

#### Abbildung 19: Sprache

SPRACHAUSWAHL
Englisch
 ZIIRÜCK
2010011

In der Sprachauswahl kann der Anwender zwischen deutscher und englischer Menuführung umschalten.

#### 1.5.5 Infoanzeige

In der Infoanzeige wird der aktuelle Versionsstand der Firmware des OSC-Gerätes und das Copyright angezeigt. Abbildung 20: Infoanzeige

VERSIO	N 1.33
(c) 1997	- 2011 by
Process-I	nformatik
Entwicklu	ings GmbH
ZURÜCK	SERVICE

#### 1.5.5.1 Auswahl: Service (codegesichert)

#### **ACHTUNG:**

Einstellungen im Servicemenü dürfen nur durch das Fachpersonal der Firma Process-Informatik vorgenommen werden, da diese einen direkten Einfluss auf die Funktion des Gerätes haben! Falsche Einstellungen können die Funktionsweise des Gerätes sowie der Sonde beeinflussen oder diese gar zerstören!

Abbildung 21: Codesicherung für Service



#### 1.5.6 Digitalausgänge

In dem in Abbildung 22 dargestellten Auswahlmenü kann jeder der verfügbaren Digitalausgänge ausgewählt werden und durch eine in Kapitel "1.5.4.1" beschriebene grafischen Auswahl den Grenzwerten zugeordnet werden. Des weiteren ist ersichtlich welche der Ausgänge bereits zugeordnet sind "[X]" und welche nicht "[]". Um einen Ausgang anzuwählen, muss der Auswahl-Cursor mit der Taste "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB" in die entsprechende Zeile bewegt werden. Mit der Taste "ENTER" wird die Auswahl übernommen (s. Kapitel 1.1.7 Bedienung).

#### Abbildung 22: Digitalausgänge



Auswahl: Digitalausgang 1 - 3 (Digitout 1 - 3)

Für jeden der Digitalausgänge existiert eine Anzeige in der die aktuelle Zuordnung zu den in Kapitel "1.5.3.2 Auswahl: Grenzwerte" konfigurierten Grenzwerten grafisch dargestellt wird (s. Abbildung 23).

Um die Zuordnung zu ändern muss der Auswahl-Cursor mit der Taste "PFEIL-RECHTS" auf den Menüpunkt "Auswahl" gesetzt und mit "ENTER" bestätigt werden. Im Editmodus kann mit der Taste "PFEIL-AUF" und "PFEIL-AB" die Auswahl zwischen "Keine Auswahl" und "Auswahl 1 - 8" umgeschaltet werden (s. Abbildung 24 bis Abbildung 32). Die gewählte Zuordnung wird mit der Taste "ENTER" übernommen (s. Kapitel 1.1.7 Bedienung).

#### Abbildung 23: Digitalausgang 1 - 3

DIGIT	X TUC
<aktu Zuordi</aktu 	elle nung>
ZURUCK	AUSWAHL

#### 1.5.6.1.1 Zuordnung der Digitalausgänge [KEINE]

Bei dieser Auswahl besteht keine Zuordnung, d.h. der Ausgang wird nicht geschaltet.

Abbildung 24: Zuordnung [KEINE]

-----

(KEINE AUSWAHL)

\_\_\_\_\_

#### 1.5.6.1.2 Zuordnung der Digitalausgänge [OW>O<sub>2</sub>>UW]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "KLEINER" der "oberen Warnung" "UND" "GRÖSSER" der "unteren Warnung" ist.

Abbildung 25: Zuordnung [OW>O<sub>2</sub>>UW]



#### 1.5.6.1.3 Zuordnung der Digitalausgänge [OG>O<sub>2</sub>>=OW]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "KLEINER" der "oberen Grenze" "UND" "GRÖSSER ODER GLEICH" der "obere Warnung" ist.

Abbildung 26: Zuordnung [OG>O<sub>2</sub>>=OW]



#### 1.5.6.1.4 Zuordnung der Digitalausgänge [UW>=O<sub>2</sub>>UG]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "KLEINER ODER GLEICH" der "unteren Warnung" "UND" "GRÖSSER" der "unteren Grenze" ist.

Abbildung 27: Zuordnung [UW>=O<sub>2</sub>>UG]



#### 1.5.6.1.5 Zuordnung der Digitalausgänge [OG>O<sub>2</sub>>=OW oder UW>=O<sub>2</sub>>UG]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "KLEINER" der "oberen Grenze" "UND" "GRÖSSER ODER GLEICH" der "oberen Warnung" "ODER" "KLEINER ODER GLEICH" der "unteren Warnung" "UND" "GRÖSSER" der "unteren Grenze" ist.

Abbildung 28: Zuordnung [OG>O<sub>2</sub>>=OW oder UW>=O<sub>2</sub>>UG]



#### 1.5.6.1.6 Zuordnung der Digitalausgänge [O<sub>2</sub>>=OG]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "GRÖSSER ODER GLEICH" der "oberen Grenze" ist.

```
Abbildung 29: Zuordnung [O<sub>2</sub>>=OG]
```



#### 1.5.6.1.7 Zuordnung der Digitalausgänge [O<sub>2</sub><=UG]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der  $O_2$ -Messwert "KLEINER ODER GLEICH" der "unteren Grenze" ist.

#### Abbildung 30: Zuordnung [O<sub>2</sub><=UG]



#### 1.5.6.1.8 Zuordnung der Digitalausgänge [O<sub>2</sub>>=OG oder O<sub>2</sub><=UG]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, wenn der O<sub>2</sub>-Messwert "GRÖSSER ODER GLEICH" der "oberen Grenze" "ODER" "KLEINER ODER GLEICH" der "unteren Grenze" ist.

#### Abbildung 31: Zuordnung [O<sub>2</sub>>=OG oder O<sub>2</sub><=UG]



#### 1.5.6.1.9 Zuordnung der Digitalausgänge [FREIGABE]

Bei dieser Auswahl wird der Ausgang geschaltet, sobald die Sondentemperatur "GRÖSSER" als 650°C ist. Erst ab dieser Temperatur liefert die Zirkoniumsonde brauchbare O<sub>2</sub>-Werte (s. Kapitel 1.1.1 Messprinzip).

#### Abbildung 32: Zuordnung [FREIGABE]

FREIGABE	AUSWAHL 8

## 1.6 Wartungs- Prüfanleitung OSC

Diese Anleitung dient dazu, das OSC einmal im Jahr, bzw. bei ungenauen Messwerten neu einzustellen, anzugleichen und zu Warten.

Prüfen Sie bitte folgendes:

- 1. alle externen Rohranschlüsse auf festen Sitz
- 2. alle Zuflussrohre zum OSC die Ihr Messgas in das Gerät führen auf Sitz und Dichtigkeit
- 3. alle Anschlüsse: DIN-Anschluss, Relaisausgänge, serielle Schnittstelle auf festen Sitz
- 4. den Durchflussmengenmesser auf Funktion
- 5. ob Displaykontrast OK
- 6. den Freilauf des Eingebauten Lüfter, bitte Gerät dazu ausschalten, abkühlen lassen und von unten betrachten

Bitte führen Sie wenn sich Ihre Messwerte verändern bzw. ungenau werden einen Sondenoffset durch. Dieser wird im Handbuch im Kapitel **1.5.2.1** Auswahl: Sondenoffset beschrieben

Bitte beachten Sie folgendes um die Lebensdauer Ihrer Messsonde zu verlängern:

Die Zirkoniumsonde unterliegt einem gewissen Alterungsprozess, dadurch können sich die Empfindlichkeit und Messeigenschaften der Sonde über einen längeren Zeitraum betrachtet ändern. Dies wird durch Ablagerungen auf der Sondenoberfläche hervorgerufen. Diese Ablagerungen entstehen durch die Gase und deren Verunreinigungen. Durch entsprechende Reinigung der zu prüfenden Gase kann dieser Alterungsprozess vermieden oder zumindest verlangsamt werden.

## 1.7 Ersatzteilliste OSC 19"

Bezeichnung	Artikelnummer
Phönix Stecker für Relaisausgänge	#9372-24
analoger Stromausgangsstecker	#9111
Kaltgerätekabel DE	#9107
Kaltgerätekabel US	#9107-US